

Testigo luminoso del ABS - luce

Modelos:

Corsa-B 93.5-95

Motores:

todos

Opción:

ABS

Grupo:

H - Frenos

Reclamación:

fallos eléctricos, montado erróneamente o no montado

El testigo luminoso del ABS luce.

Causa:

El soporte del conductor de los sensores del ABS, parte delantera, se ha montado con un ángulo erróneo. Cambio del ángulo del soporte de 25° a 30° grados hacia el sentido de marcha.

Componentes especiales:

no

Ayuda sobre el terreno:

Fijar el soporte del conductor del sensor del ABS, parte delantera.

Montando el soporte del conductor de los sensores del ABS, parte delantera, en un ángulo de 25° grados hacia el sentido de marcha, puede producirse una fuerte carga de tracción del conductor y, por tanto, una interrupción del cable para el sensor del ABS.

- Reemplazar los sensores defectuosos.
- Soltar la abrazadera de tubo flexible (A) y alinear el soporte en un ángulo de 30° (B) hacia el sentido de marcha (flecha).